

Zadanie 02 · Cementowanie jednostopniowe

Cementowanie jednostopniowe — 10 zadań projektowych

Kurs: *Technologia cementowania* · AGH WwNiG · sem. letni **Projekt:** *Cementowanie jednostopniowe* (zabieg cementowania kolumny rur okładzinowych metodą 1-stopniową, 17 kroków obliczeniowych)

Aplikacje: <https://rheosolution.skrzypaszek.com> (RheoSolution v6.x — fitting modeli reologicznych) + <http://91.99.237.92:8081/prezentacje/1stopniowe.html> (kalkulatory 17 kroków) **Format pracy:**

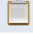
indywidualnie lub w parach. Każde zadanie ~30–45 min. **Forma oddania:** krótki raport (1 strona A4): dane wejściowe + 4 najważniejsze wyniki (V_{zacz} , M_c , $p_{głow}$, Δp_{strat} Bingham) + werdykt (OK / NIE OK + uzasadnienie).

Workflow uniwersalny (taki sam dla każdego zadania)

Krok 1: Pomiary reologiczne → RheoSolution v6.x

1. Otwórz <https://rheosolution.skrzypaszek.com>, zaloguj się (konto kursu od wykładowcy).
2. **Konfiguracja:** Fann35SA · rotor-bob R1-B1 · sprężyna F-1 (domyślne).
3. **Wprowadź pomiary z tabeli zadania** do okna RPM ↔ odczyt (12 wierszy).
4. Wciśnij **OBLICZ**. Aplikacja dopasuje 8 modeli reologicznych przez scipy LSQ.
5. W tabeli **Model Ranking** znajdź wiersz **Bingham**. Odczytaj:
 - τ_y (yield stress) w Pa
 - μ_p (plastic viscosity) w Pa·s
6. Zapisz obie wartości (potrzebne w KROKU 11 kalkulatora 1stopniowe).

Krok 2: Kalkulator zabiegu → 1stopniowe.html

1. Otwórz <http://91.99.237.92:8081/prezentacje/1stopniowe.html>.
2. **Kliknij przycisk**  **DANE PRZYKŁADOWE** (lewy górny róg) — wypełnia wszystkie pola wartościami bazowymi.
3. **Zmodyfikuj pola wg zadania** (każde zadanie wskazuje **które kroki i które pola** zmienić).
4. Po każdej zmianie wartości — kalkulator **automatycznie przelicza** wszystkie zależne kroki.
5. **Sprawdź kryteria bezpieczeństwa** (czteropunktowy checklist na końcu każdego zadania).
6. **Uruchom animację:** kliknij ► **ANIMACJA** w schemacie otworu (prawy dolny róg). Animacja pokazuje 25-sekundowy zabieg z telemetrią synchroniczną z twoimi danymi.

Krok 3: Walidacja (czteropunktowy checklist)

Dla każdego zadania sprawdź:

#	Kryterium	Gdzie szukać	Werdykt
1	$p_{\text{głow}} < p_{\text{max_pompy}}$	KROK 11: $p_{\text{głow}}$ (np. 7,89 MPa) vs KROK 13: limit pompy (~12 MPa dla 3CA-400 z tłokiem 3¾")	✓ / ✗
2	$ECD < G_{\text{frac}}$ (nie ma szczelinowania)	KROK 10: ECD i p_{frac} . $ECD = \rho + \Delta p_{\text{pierśc}} / (g \cdot \text{TVD})$	✓ / ✗
3	$t_p > 1,5 \times t_c$ (margines czasu gęstnienia)	KROK 15: t_c (czas cementowania) vs KROK 16: t_p (laboratoryjny). $k = 1,5$ standard	✓ / ✗
4	$p_{\text{burst_kolumny}} > p_{\text{głow}}$ (kolumna nie pęknie)	KROK 17: tabela wytrzymałości (klasa K-55 ma $p_{\text{burst}} \approx 32,7$ MPa)	✓ / ✗

Werdykt projektu: jeśli wszystkie 4 = ✓ → **zabieg możliwy**. Jeśli $\geq 1 = \text{✗}$ → opisz co zmienić (mniejsze Q, dodaj agregat pompy, inna receptura zaczynu, większa kolumna).

Zadanie 2 · Kolumna pośrednia, otwór KP-12 (Karpaty)

Scenariusz: Otwór KP-12, formacja Karpaty fliszowe. Druga kolumna 9⅝" w otworze 12¼".
 $T_{\text{BHST}} = 80 \text{ °C}$ — bez konieczności mączki kwarcowej, ale 25 % BWOC jako konserwatywne zabezpieczenie.

Parametry otworu: - TVD: 1500 m - Geometria: 12¼" × 9⅝" → $D_o = 0,3112 \text{ m}$, $D_z = 0,2445 \text{ m}$, $D_w = 0,2245 \text{ m}$ - $L_a = 1500 \text{ m}$, $L_{\text{but}} = 20 \text{ m}$ - Klasa G + mączka kwarcowa 25 % BWOC - $\rho_{\text{zacz}}: 1850 \text{ kg/m}^3$, $w/c = 0,44$ - Q docelowe: 1,0 m³/min

Pomiary Fanna:

RPM	600	300	200	100	60	30	20	10	6	3	2	1
Odczyt (°)	152	95	70	45	30	20	16	12	9	7	6	5

Co zrobić: 1. DANE PRZYKŁADOWE → zmień: 2. **KROK 1:** $D_o = 0,3112 \cdot D_z = 0,2445 \cdot D_w = 0,2245 \cdot L_a = 1500$ 3. **KROK 2:** $\rho_c = 3150 \cdot w = 0,44$ 4. **KROK 8:** $D_o = 0,3112 \cdot D_z = 0,2445 \cdot L_{\text{buf}} = 200$ 5. **KROK 11:** $\rho_{\text{pierśc}} = 1650 \cdot L = 1500$ · wstaw τ_y , μ_p z RheoSolution → **kliknij** → **Użyj w $p_{\text{głow}}$** żeby Δp_{strat} z Bingham'a poszło do $p_{\text{głow}}$ 6. **KROK 12:** $v_{\text{pierśc}} = 0,6 \text{ m/s}$ 7. **KROK 15:** $Q = 1,0$

Pytania: - a) Sprawdź czteropunktowy checklist (wszystkie ✓?) - b) Jakie jest $p_{\text{głow}}$ przy Δp_{strat} z Bingham'a vs domyślnym 3,5 MPa? - c) Czy mączka kwarcowa jest tu rzeczywiście potrzebna?

(uzasadnij $T_{BHST} < 110 \text{ } ^\circ\text{C}$)
